


注意事项

灯具安装请详细阅读以下重要事项：

1.灯具安装，维护前，必须切断电源，以防触电！

2.为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。


3.如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。

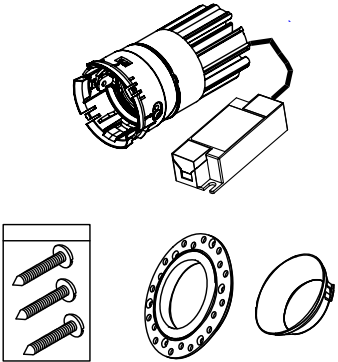

1. 断开关电源，天花板安装面上截取适合的安装孔。


2. 将驱动器输入端连接外部电源，后将灯具装入预埋件框内并卡紧。

1.

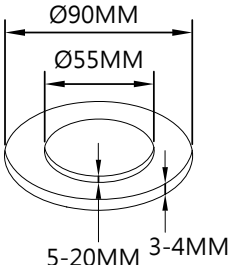

1.断开关电源，天花板安装面上截取适合的安装孔。

2.

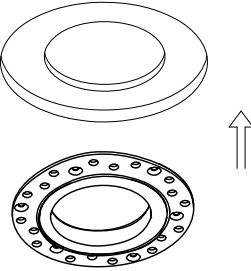


2.将预埋件装到开孔处。

3.




3.使用螺丝将预埋件与天花板锁紧。

4.

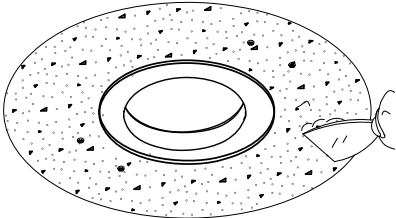


4.填上水泥灰。

5.

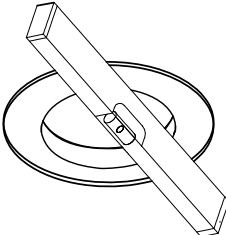


5.调节固定板金，使预埋件与天花板底部平齐并固定。

6.

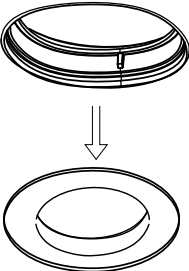

6.水泥灰干后，取下灯具防尘盖。

7.

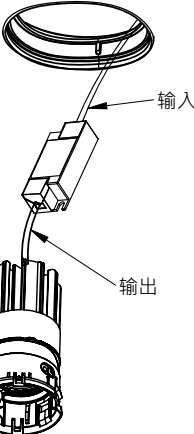

7.将驱动器输入端连接外部电源，后将灯具装入预埋件框内并卡紧。


8.



1.用手指或工具调整所需的倾斜角度。

2.拉动线圈旋转光的方向到正确的位置。

9.

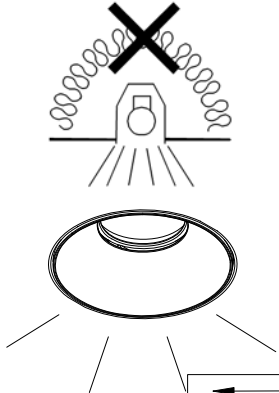

9.将前罩卡入灯具内，完成安装，打开电源。

设备名称：II 类COB嵌灯

型号 :DW-9220RW

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
灯体	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电器	X	○	○	○	○	○
塑胶	○	○	○	○	○	○
玻璃	—	—	—	—	—	—

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

