


注意事项

灯具安装请仔细阅读以下重要事项：


1. 灯具安装、维护前，必须切断电源，以防触电！

2. 为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。


3. 如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。

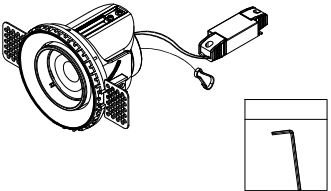


1. 断开电源，天花板安装面上截取适合的安装孔。

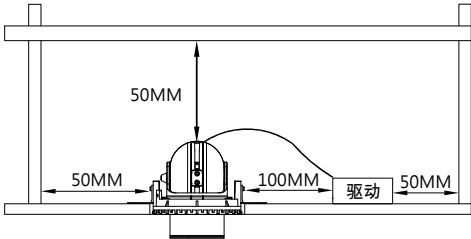


2. 取下灯具前罩部分。

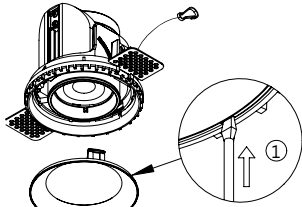


3. 选择合适工具将预埋件取出。

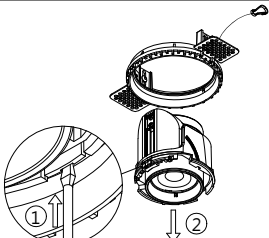

4. 将预埋框放入挖孔内并与挖孔对齐。

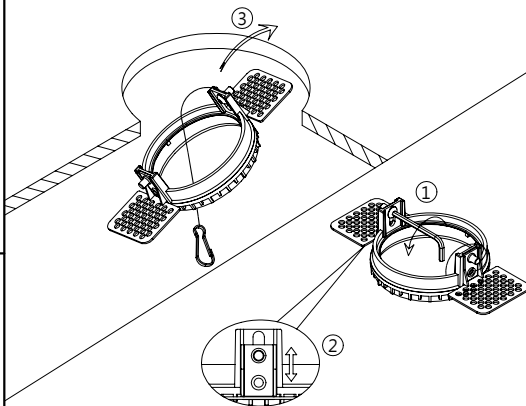

5. 在天花板上打螺丝并用螺丝锁紧预埋框，预埋框外围抹上水泥。

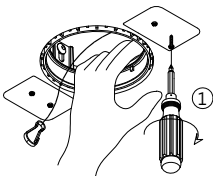


6. 将电源线连接驱动输入端，再将钢索线挂钩扣好本体。


扭力: 3-3.5kgf.cm

输入

输出

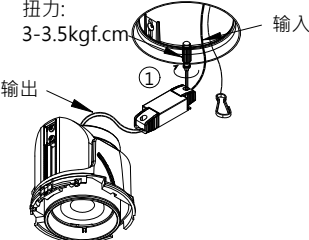

7. 将前罩卡入灯具内。

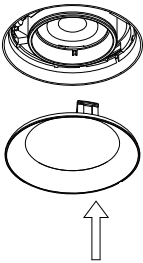

8. 完成安装，打开电源。

A

B


将灯头拉至末端，握住外框以避免灯具从天花板脱落。

当灯头完全拉出至末端时，方可进行倾斜操作。

倾斜并旋转至所需位置。

向后推至中心以稳定并获得更好的外观。

灯具点亮使用时灯体外壳温度较高注意烫手！

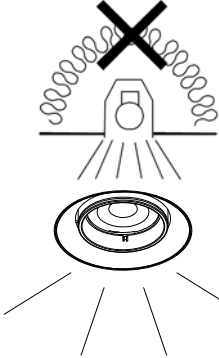

设备名称：II 类COB嵌灯

型号 :RA-372AW-S25

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	O	O	O	O	O	O
灯体	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O
电器	X	O	O	O	O	O
塑胶	O	O	O	O	O	O
玻璃	—	—	—	—	—	—

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

